

АКТ № 3
технического осмотра здания (сооружения)

Комиссия в составе:

Председателя:

Заместителя главы МО «Булунский улус (район)»
по социальным вопросам

Р.Е. Мартыновой

и членов комиссии:

И.о. гл. специалиста УПиПП МО «Булунский улус
(район)»

А.Д. Найданова

Гл. специалиста по ОТ и ТБ администрации МО
«Булунский улус (район)»

Л.М. Краснослободской

Председателя районного совета депутатов
Булунского улуса (района)

Л.М. Калимбета

Директора филиала «Тиксистрой» ОАО
«Арктикстрой»

Э.С. Велиляева

Гл. инженера ФБР ГУП «ЖКХ»

П.А. Кирилова

Главы МО «Поселок Тикси»

С.Н. Лиджиев

Специалиста отдела кадров МКУ «Управление
образования»

И.Ю. Бурико

провела 10 июня 2015 года технический осмотр здания МБДОУ
«Солнышко».









В результате осмотра установлено:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Меры по устранению дефектов	Срок выполнения работ
1	Множественные отслоения ивыкрашивание штукатурки фасада.	Капитальный ремонт штукатурки с утеплением фасада здания сухим способом с дальнейшим креплением облицовочных панелей основного здания.	
2	Трещины в несущих стенах здания, трещина между пандусом пожарного выхода и стеной здания.	Установить маячки на трещинах. Завести журнал с ведением ежемесячной записи состояния маячков.	По получению данного акта.
3	Множественные сколы и отслоения по всей площади мягкого	Капитальный ремонт с полным демонтажем старого мягкого	В мероприятиях по подготовке к ОЗП-2014-2015

	рулонного покрытия крыши здания.	рулонного покрытия крыши.	г.г.
4	Множественные сквозные коррозионные разрушения (свищи) в стенках трубопроводов отопления.	Капитальный ремонт системы отопления с применением пластиковых трубопроводов.	В мероприятиях по подготовке к ОЗП-2014-2015 г.г.
5	Множественные трещины рам, расслоения деревянных фрамуг окон.	Замена окон на энергоэффективные.	
6	Частичные отслоения штукатурки внутренних помещений.	Частичный косметический ремонт помещений.	
7	Отслоение и выкрашивание штукатурного покрытия в помещении прогулочного зала и прилегающего к нему помещениях из-за отсутствия отопления.	Произвести утепление помещения с дальнейшим восстановлением отопления.	

Комиссия рекомендует МКУ «Управление образования» МО «Булунский улус (район)» составить план-график производства ремонтных работ на период 2016 – 2020 г.г. с внесением ремонтных работ по пунктам №1, 5, 6 и 7 в данный график с определением объема ремонтных работ.
 Направить письмо в Министерство образования Республики Саха (Якутия) и Министерство архитектурного и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) с предложением, о проведении экспертной оценки технического состояния фундамента с привлечением специализированных организаций.

Председатель

<p>Заместитель главы МО «Булунский улус (район)» по социальным вопросам члены комиссии:</p>		<p>Р.Е. Мартынова</p>
<p>И.о. гл. специалиста УПиПП МО «Булунский улус (район)»</p>		<p>А.Д. Найданов</p>
<p>Гл. специалист по ОТ и ТБ администрации МО «Булунский улус (район)»</p>		<p>Л.М. Краснослободская</p>
<p>Председатель районного совета депутатов Булунского улуса</p>		<p>Л.М. Калимбет</p>
<p>Директор филиала «Тиксистойрой» ОАО «Арктикстрой»</p>		<p>Э.С. Велиляев</p>
<p>Гл. инженер ФБР ГУП «ЖКХ»</p>		<p>П.А. Кирилов</p>
<p>Глава МО «Поселок Тикси»</p>		<p>С.Н. Лиджиев</p>
<p>Специалист отдела кадров МКУ «Управление образования»</p>		<p>И.Ю. Бурико</p>

« _____ » 2015г.